# **Advantech SE Technical Share Document**

Date	2020 / 01 / 08	Related Product				
Category	🗌 FAQ 🔳 SOP		CODESYS			
	Driver Tech Note					
Abstract	How to use MCS and WCS					
Keyword	AxisGroup,Robotics,MCS , WCS					
Related OS	Windows					
Revision History						
Date	Version	Author	Reviewer	Description		
2020/01/08	V1.0	Tenjin.Lin	Nick.Liu	CODESYS V3.5 SP15		

### (1) **Problem Description & Architecture:**

本文主要說明如何使用坐標系原理與轉換方式 · WCS 可以看成用於整個空間的坐標系,可 以做為聯繫機台與機台、工件與工件之間的距離關係,而 MCS 則為機械本身的座標,以機械 手臂來說一般而言就是手臂與地面交接處為原點開始計算此坐標系,PCS 則是工件的坐標系用 於工件加工時使用,為何要多坐標系轉換使用,其實是為了在加工與移動時的方便性,例如說 要在輸送帶上夾取工件,但輸送帶移動方向不一定是垂直或平行機械手臂,因此如果 MCS 來 使用就會不便利,但如果切換成以輸送帶為基準的 WCS 就可以以便利的數據來運行手臂。

在軸組中有 MCS(機械座標)、WCS(世界座標)、ACS(軸座標)、PCS(產品坐標系)等等坐標 系,如下圖就可以得知各坐標系之間的差異。



#### (2) Brief Solution - Step by Step:

第一步:建立軸組(詳細建立方式請參照 How to use AxisGroup for CODESYS)

vices		▼ ₽ X D PLC_PRG X			C_PRG X	
Axisgroup				-	1	PROGRAM PLC_PRG
IA Device (Advantech Soft	Motion x86 RTE V3 x64)				2	VAR
= I PLC Logic					4	END VAR
	Cut	)				
	Сору					
	Paste					
🗏 🕼 Mai 🗡	Delete					
	Refactoring	•				
System_Diagnot	Properties					
SM_Drive_V	Add Object	۲	Alarm Confi		rm Confi	iguration
SM Drive V	Add Folder		0	App	olication.	-
0	Edit Object		8	Axis	Group.	
	Edit Object with		8	Car	Cam table	
0	Login		8	CN	im	
	Delete application from device		6	CNC settings		
			_ 6	Data Sources Manager		
			-	DUT		
				Exte	ernal File	
			۲	Glo	bal Varia	able List
				Ima	ge Pool	
			-	<ul> <li>∽ Interface</li> <li>Metwork Variable List (Rece</li> </ul>		
			1			riable List (Receiver)
			۲	Network Variable List (Sender)		
			T	Per	sistent Va	ariables
			Ð	PO	J	
			Ð	POI	J for imp	olicit checks
			A	Rec	ipe Man	ager
			00	Rec	lundanc	y Configuration
			-	Syn	nbol Cor	ifiguration
				Tex	t List	
			09	Tra	ce	
				Tre	nd Reco	rding Manager
			0	Uni	t Conver	sion
			-	Visu	alizatio	n
			-	16-		Manager

### (1) 本次以 TROAFO.Staubli\_TS60\_S1\_D25\_L200-floor-R1 做為示範。



(2) 在 CODESYS 中有許多 FB 可以做為坐標系轉換,並達到更進階的運動控制,在此簡易

舉例 MCS 與 WCS 之間的轉換。使用 MC\_SetCoordinateTransform 進行 WCS 與

MCS 轉換設定,例如在 CoordTransform.X、CoordTransform.Y、CoordTransform.Z

中輸入 10 代表是 MCS 相對於 WCS 偏移了(10, 10, 10)的位置,而

CoordTransform.A、CoordTransform.B、CoordTransform.C 中輸入 20 代表是在 X

旋轉軸、Y旋轉軸、與X旋轉軸中偏移20度,按下Excute將會把偏移設置進入。

MC_SetCoordinateT	ransform tupAxisGroup_0.sct		
Execute	۲	Done	٠
CoordTransform.X	10.000000	Busy	۲
CoordTransform.Y	10.000000	Error	۲
CoordTransform.Z	10.000000	ErrorID	0
CoordTransform.A	20.000000		
CoordTransform.B	20.000000		
CoordTransform.C	20.000000		
CoordSystem	MCS -		

#### (3) 以 MC\_ReadCoordinateTransform 讀取目前已經設定的坐標系之間的轉換。

MC_ReadCoordinateTransform Instance: PLC_PRG.SMC_StartupAxisGroup_0.rct					
Enable	۲	Valid	0		
CoordSystem	MCS	- Busy	$\bigcirc$		
		Error	۲		
		ErrorID	0		
		CoordTransform.X	10.000000		
		CoordTransform.Y	10.000000		
		CoordTransform.Z	10.000000		
		CoordTransform.A	20.000000		
		CoordTransform.B	20.000000		
		CoordTransform.C	20.000000		

(4)如下圖為Z旋轉如以原座標去推算斜置輸送帶上的工件位置,將會使用到許多三角函 式的計算,但如果經座標轉換後就只是X軸的移動了,當遇到偏置不只是水平移動還 包含旋轉時,經由轉換後的座標就會相對容易使用



## Reference:

(1) CODESYS Online Help

(2) YASKAWA eLearning